



ООО «КОНФЕДЕРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

ТУРЕЛЬ ЗЕНИТНАЯ

ПОД ПУЛЕМЕТ ПКТ 7,62

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1

Наименование

Турель зенитная под пулемет ПКТ 7,62

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2

Таблица 1. Технические характеристики изделия

Габариты (ширина x глубина x высота), м	1,0 × 0,35 × 1,6
Масса, кг	33,2



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Изделие предназначено
для установки и стрельбы пулемета:

ПКТ калибра 7,62 мм

Установка изделия на жесткие поверхности (**металл, бетон, кузов автотранспорта и т.п.**).
Имеет возможность вращений по горизонтали 360° и угол возвышение от горизонта на 80° .
Изделие оснащено механическим спуском стрельбы.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1.
Основные
габаритные
размеры

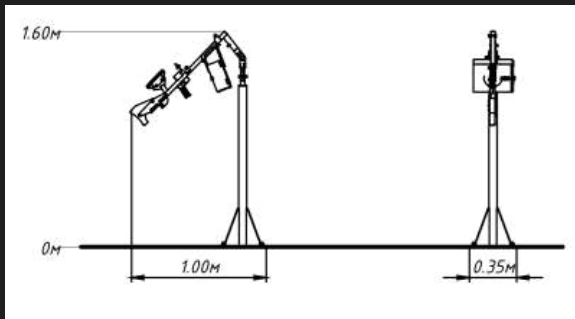



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Крепежная пластина;
2. Стойка;
3. Фиксатор;
4. Подъемно-поворотный узел;
5. Станок пулемета;
6. Шплинт;
7. Крепежный болт пулемета;
8. Спусковой механизм Приклад;
9. Кронштейн с планки пикатини (с регулировкой по вертикале и горизонтали);
10. Приклад;
11. Ящик для БК.

Изделие покрыто защитным слоем порошковой краски. Толщина покрытия составляет 80-110 микрон, цвет покрытия — Хаки (RAL 7008).

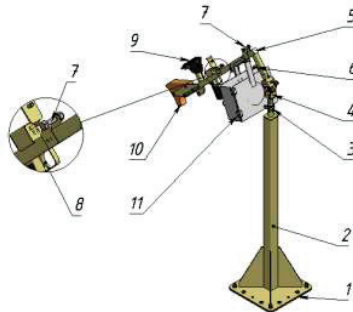


Рисунок 2. Схема изделия



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6

- 6.1. Снять Крепежную пластину (поз. 1) со стойки (поз. 2).
- 6.2. Закрепить крепежную пластину (поз.1) к основанию на сварку или на болты
- 6.3. Стойку (поз.2) установить на крепежную пластину (поз.1) и зафиксировать
- 6.4 Вытащить шплинт (Поз. 6).
- 6.5. Снять станок пулемета (поз. 5).
- 6.6. Снять болты фиксации (поз. 8), установить пулемет в станок пулемета (поз. 5), поставить болты фиксации на место (поз.8).
- 6.7. Установить станок с пулеметом на подъемно-поворотный механизм (поз.4), вставить шплинт (поз.6)
- 6.8. Периодически производить смазку механизма спуска и не окрашенных элементов и узлов станка.
- 6.9. Периодически осматривать болтовые соединения и производить их протяжку
- 6.8. Проверить холостую механизм спуска (поз. 8). Произвести нажатие спускового крючка. Спусковой механизм должен работать без заеданий
- 6.8. Не исправный пулемет к установке не подлежит.



ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта.

Во избежание повреждений, перевозку изделий необходимо производить с надежной фиксацией груза и защитой от атмосферных осадков.

Хранение изделия производится в сухом помещении.

7

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8

Гарантийный срок | **12 месяцев** со дня подписания сторонами акта приема передачи


Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению, хранится при ненадлежащих условиях.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, самостоятельной разборкой, механическим воздействием или использованием нештатного питания.

При обнаружении неисправности эксплуатацию прекратить и передать изделие производителю для диагностики.



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ

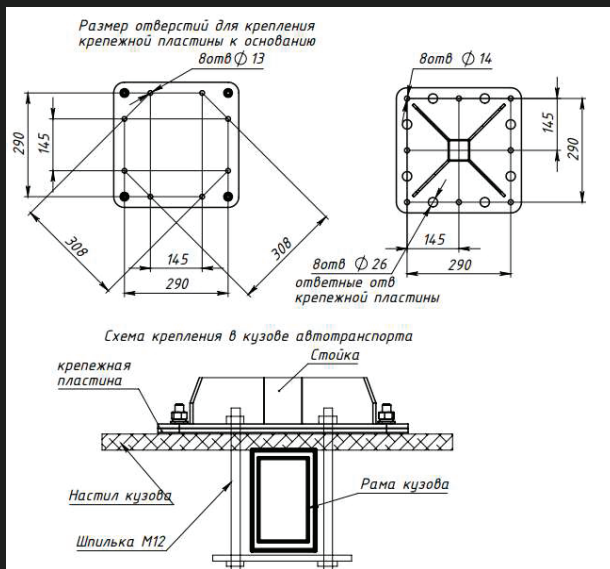



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ИЗДЕЛИЯ

Турель зенитная под пулемет ПКТ, серийный номер [REDACTED]
изготовлено согласно требованиям конструкторской документации
и признано годным к эксплуатации.

10

Контролер ОТК

МП [REDACTED]
личный штамп

[REDACTED]
год, месяц, число

МП [REDACTED]
поставщик

Дата изготовления [REDACTED]
год, месяц, число



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.
Комплектность

11

№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
Детали и модули					
1	Крепежная пластина		0,35 × 0,35 × 0,04	1	5,8
2	Стойка		1,6 × 0,35 × 0,35	1	18,5
3	Станок под ПКТ		0,3 × 0,3 × 0,06	1	4,7
4	Ящик для БК		0,4×0,3×0,16	1	3,7



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.
Комплектность

11

№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
Детали и модули					
5	ДТК «ГАДЮКА»		0,06×0,05×0,04	1	0,2
Эксплуатационные документы					
6	Паспорт			1	